


**Doprůzkum a analýza rizik – lokalita Tylovice,
Rožnov p. Radhoštěm**

Příloha č. 6

Vyhodnocení čerpací zkoušky


**Grafické vyhodnocení čerpací zkoušky
realizované ve vrtu HM-2**

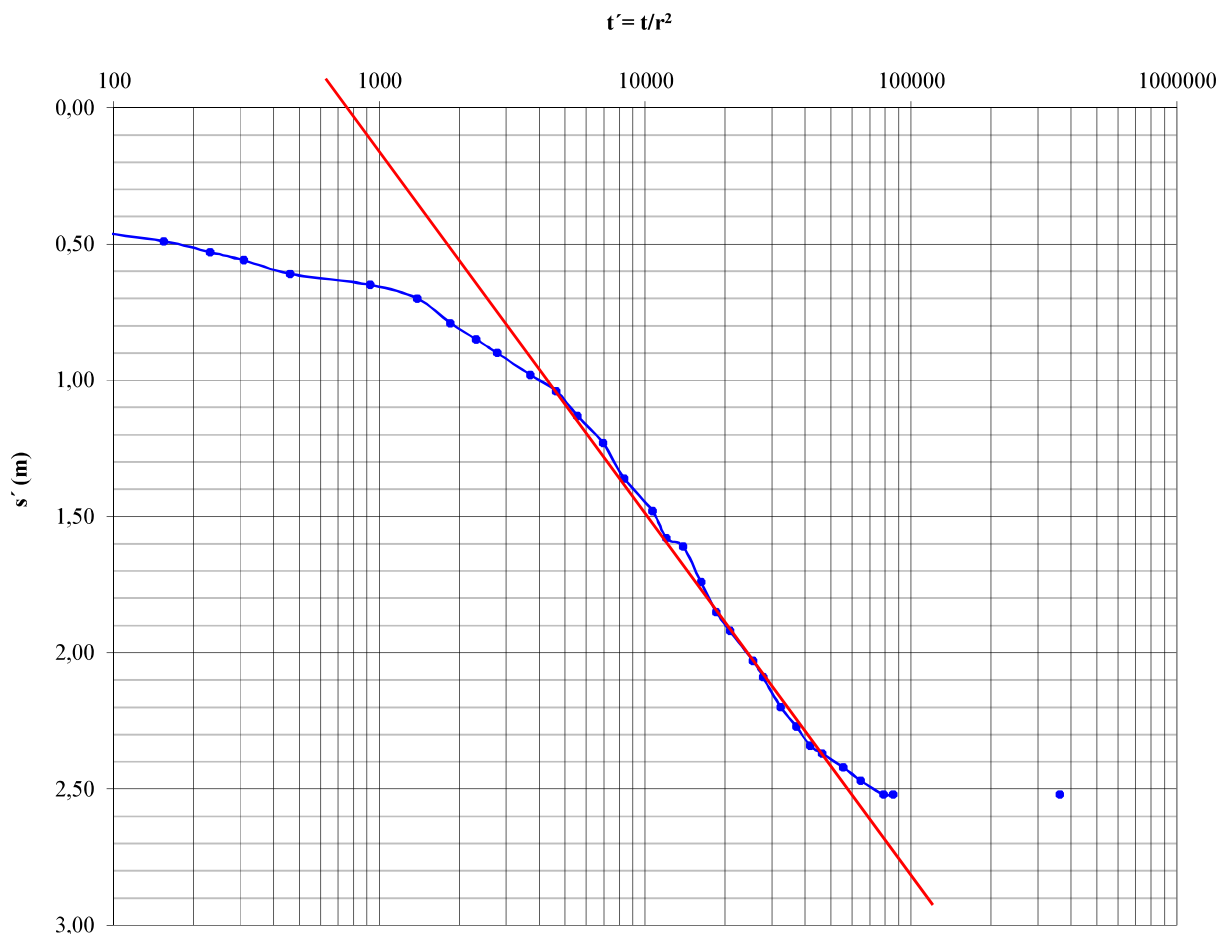

Vydatnost čerpání:	$Q_{\text{prům}} = 0,1$ [l/s]
Doba čerpání:	$t = 3$ hod 5 min
Doba stoupání:	$t = 2$ hod 20 min
Mocnost zvodně:	$M = 2,5$ [m]
Dosažené snížení:	$s = 2,52$ [m]
Transmisivita [m²/s]:	$T = 3,02 \times 10^{-5}$
Koeficient filtrace [m/s]:	$K = 1,21 \times 10^{-5}$

Zkoušku provedl: Mgr. I. Ondrašíková, Ing. P. Václavík
 Datum: 15.8.2018
 Zkoušku vyhodnotil: Mgr. Ivana Ondrašíková

**Grafické vyhodnocení stoupací zkoušky
realizované ve vrtu HM-2**

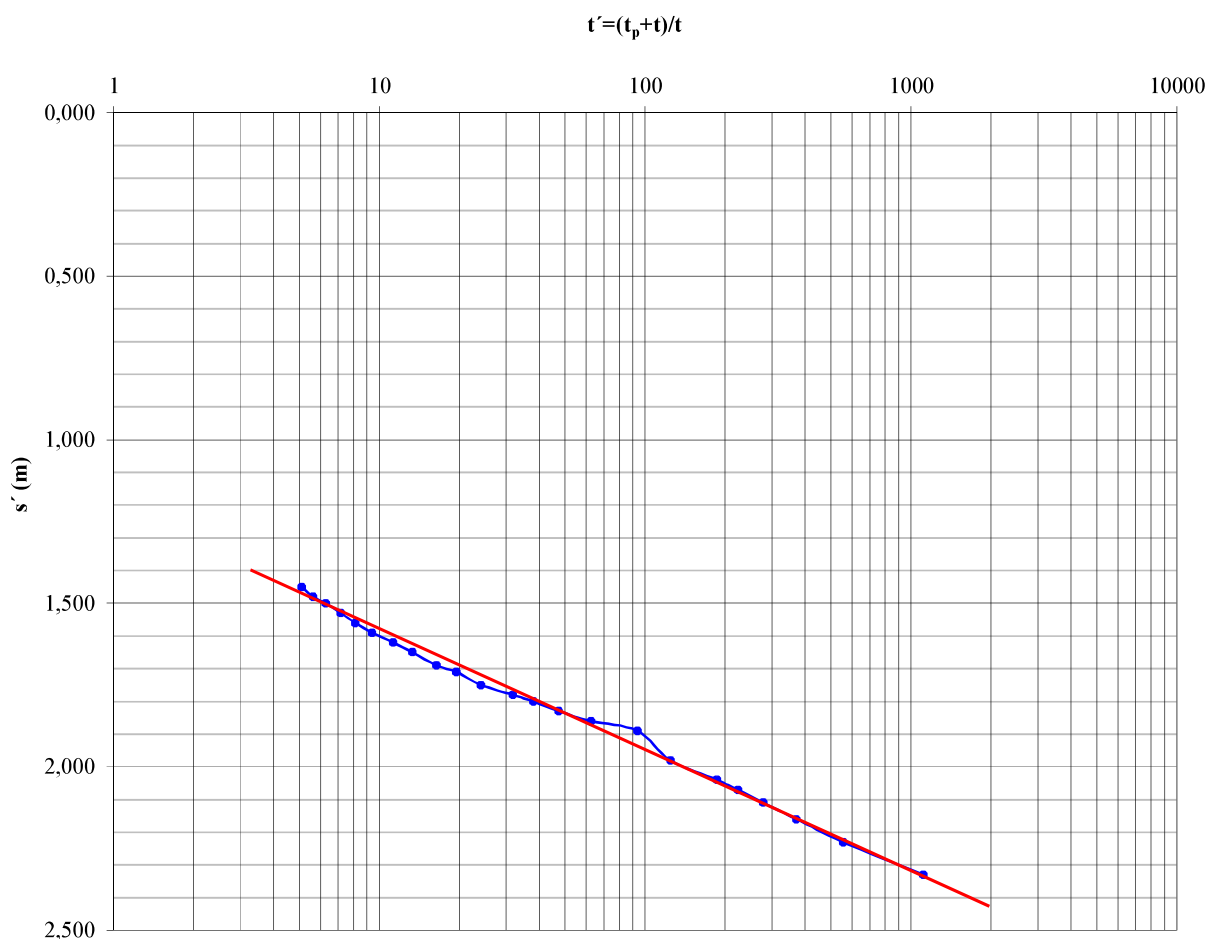

Vydatnost čerpání:	$Q_{\text{prům}} = 0,1$ [l/s]
Doba čerpání:	$t = 3$ hod 5 min
Doba stoupaní:	$t = 2$ hod 20 min
Mocnost zdvhně:	$M = 2,5$ [m]
Dosažené snížení:	$s = 2,52$ [m]
Transmisivita [m²/s]:	$T = 8,16 \times 10^{-5}$
Koeficient filtrace [m/s]:	$K = 3,26 \times 10^{-5}$

Zkoušku provedl: Mgr. I. Ondrašíková, Ing. P. Václavík
 Datum: 15.8.2018
 Zkoušku vyhodnotil: Mgr. Ivana Ondrašíková